


## LED ステータス

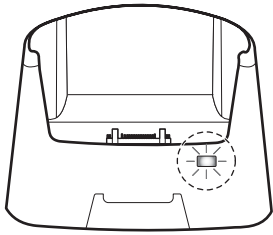


充電中のLED ステータス:

- 赤点灯: 予備バッテリー充電中
- 緑点灯: 予備バッテリー充電完了

## 電源

PA500 クレードルは、5V/3A AC-DC 電源アダプタを使用しています。初めて使用する場合、PA500を16時間以上充電する必要があります。その後は、日々の使用が終わったらPA500をクレードルに置いてバッテリーを完全に充電します。

## PA500 USB クレードル

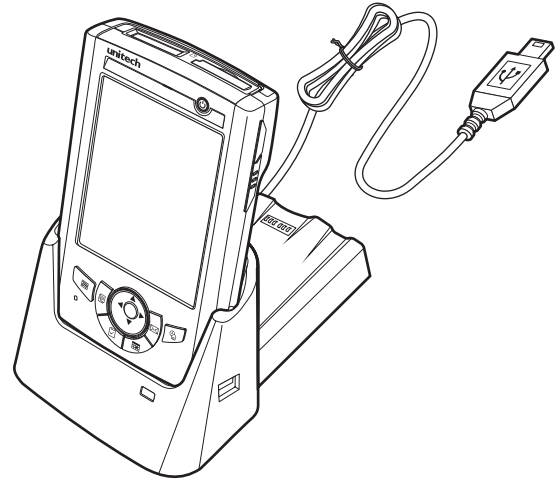


## クイックリファレンスガイド

Rev. A


## クレードルとPCの接続

1. AC アダプタをクレードルの電源ジャックに差し込みます。
2. AC アダプタをコンセントに差し込みます。
3. USB コネクタをPCのUSBポートに接続します。

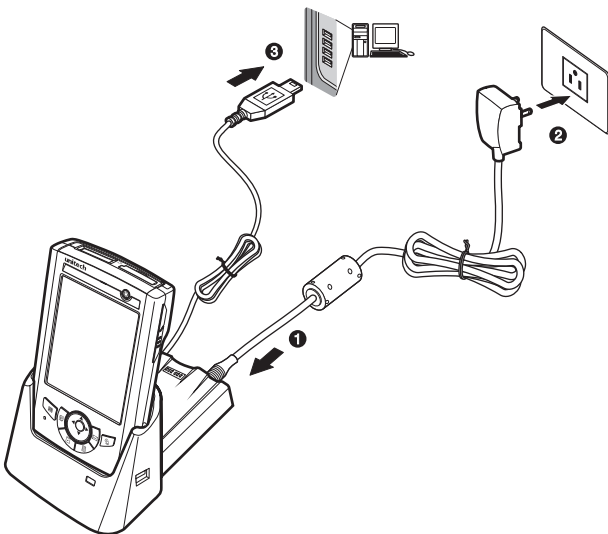


## バッテリーの充電

1. AC アダプタのケーブルをクレードルの電源ジャックに差し込み、そして AC アダプタをコンセントに差し込みます。

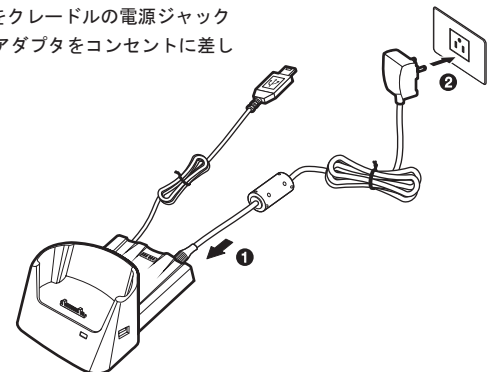

2. PA500をしっかりクリックした感じがするまでクレードルにスライドします。
3. PA500の下端がクレードルの下部とそろったときにしっかりとした接続が行われます。そしてPA500のLED インジケータが赤く点灯します。

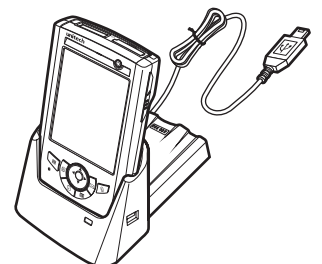

電源の接続部に水や液体をかけると感電や発火の原因となることがあります。ほこりは接触不良や充電性能の劣化を招きます。PA500をクレードルに置く前に乾いた布や綿棒で電源コンタクトを拭いて下さい。